

FALSCHES POS.



Problemlösung

Zuerst ist sicherstellen, dass die Sicherheitseingänge **TB - FS - FI - CP** in Ruhezustand sind (weiße Schrift auf schwarzem Grund) und dass keiner der Bewegungseingänge TA - TC - FD - TAL aktiv ist (Ruhestellung = schwarze Schrift auf weißem Grund):




Eingang Blockierung Bewegungsbefehl	TB
Eingang Bewegungsumkehr-Lichtschanke	FI
Eingang Lichtschanke Stopp	FS
Eingang Sicherheitsleiste	CP

Eingang Öffnung	TA
Eingang Schließung	TC
Eingang sequentieller Befehl (Öffnen / Schließen)	TD
Eingang Teilöffnung	TAL

Hat ein Motor seine Position verloren, ist hierzu nur das Ausführen eines Bewegungsbefehls **TA, TC, TAL oder TD** nötig (Öffnungs- oder Schließungsbefehl).

ANSCHLUSSKLEMMEN SCHIEBETORANTRIEBE & DREHTORANTRIEBE

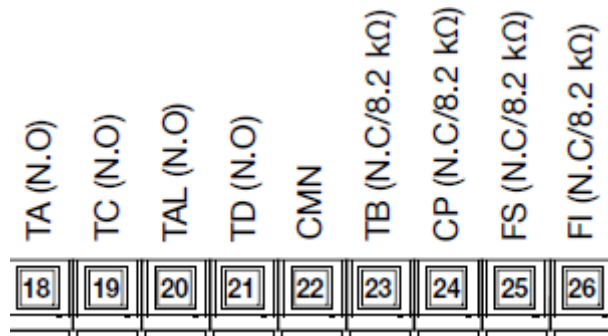

ANSCHLUSSKLEMMEN SCHRANKENANTRIEBE

